



Service Information 20/2011

6111 Kabelbaum

10. Juni 2011/ 15.09.2011/ 29.06.2012 / 03.12.2013

Infonet: BMW Motorrad/Aftersales/Service Informationen

Führungskreis

Marketing

Verkauf
Neue Motorräder

Verkauf
Gebrauchte Motorräder

Aftersales

Financial Services

Verwaltung

3. Nachtrag: Optimierung Heißstartverhalten: Zusatzkabelbaum Starter / Generator einbauen

K 1200 R (K43, 0584/0594), K 1200 R Sport (K43/HV, 0585/0595), K 1200 S (K40, 0581/0591), K 1300 R (K43/11, 0518/0519), K 1300 S (K40/11, 0508/0509), K 1200 GT (K44, 0587/0597), K 1300 GT (K44/31, 0538/0539)

Sachverhalt

Im Zuge der Qualitätsbeobachtung hat BMW Motorrad festgestellt, dass bei Fahrzeugen der genannten Modelle sporadische Probleme bzgl. des Heißstartverhaltens bestehen. Beim Startversuch mit heißem Motor dreht der Anlasser nur schwer durch, die Anlasserdrehzahl wird nicht erreicht und ein Starten des Motors ist teilweise nicht mehr möglich.

Als Ursache wird ein erhöhtes Motordurchdrehmoment bei heißem Motor aufgrund von Gaswechseleffekten in Verbindung mit schwacher Batterie vermutet.

ServiceLösung

Bei einer Kundenbeanstandung sind Fahrzeuge, die dieses Heißstartverhalten aufweisen, vorab per PuMA zu melden und anschließend mit Hilfe eines Kabelsatzes (Teilenummer 12 41 8 532 735) gemäß der beiliegenden Arbeitsposition umzurüsten. Auch das Starterrelais ist zu erneuern. Durch Einbau des Kabelsatzes werden Leistungsverluste zwischen Batterie, Starter und Generator optimiert, was sich in verbesserter Ladebilanz und Startverhalten äußert. Zusätzlich zum Satz Zusatzleitung Starter sind 3 Schrumpfschläuche für die K40 und K43 Modelle zu bestellen.



Hinweis

Die dieser Service Information beiliegende Arbeitsposition wird auf der Servicedaten-DVD RSD (Repair and Service Data BMW Motorrad) Ausgabe 09/2011 veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt ist die Beschreibung der jeweils aktuellen RSD zu entnehmen.



Hinweis

Die beiliegende Arbeitsposition gilt analog für die anderen betroffenen Modelle.

Diese Aktion ist befristet bis **31.12.2014**.

GW-Abwicklung

Befundnummer

61 11 90 05 00	Optimierung Heißstartverhalten	
----------------	--------------------------------	--

AW-Nummer

61 11 003	Zusatzkabelbaum Starter/Generator einbauen, 14 AW	K40, K43
61 11 003	Zusatzkabelbaum Starter/Generator einbauen, 15 AW	K40/11, K43/11, K43/HV, K44, K44/31

Teilenummer

12 41 8 532 735	Satz Zusatzleitung Starter	
61 13 1 379 833	3x Schrumpfschlauch 6x45 mm	

ANSPRECHPARTNER.

Technische Betreuung

UX-V6-A Gebietsleiter Aftersales
 Gebiet 1 Christian Duft
 E-Mail Christian.Duft@bmw.de
 Gebiet 2 Thomas Kilb
 E-Mail Thomas.Kilb@bmw.de
 Gebiet 3 Stephanus Richter
 E-Mail Stephanus.Richter@bmw.de
 Gebiet 4 Ralf Przybilla
 E-Mail Ralf.Pryzbilla@bmw.de
 Gebiet 5 Klaus Fischer
 E-Mail Klaus.FA.Fischer@bmw.de

Anhang

- 61 11 003 Zusatzkabelbaum Starter/Generator einbauen - K 1300 GT (K44/31, 0538/0539)
- 61 11 003 Zusatzkabelbaum Starter/Generator einbauen - K 1300 S (K40/11, 0508/0509)